



Certificazione CE

Dimensioni PulseNG

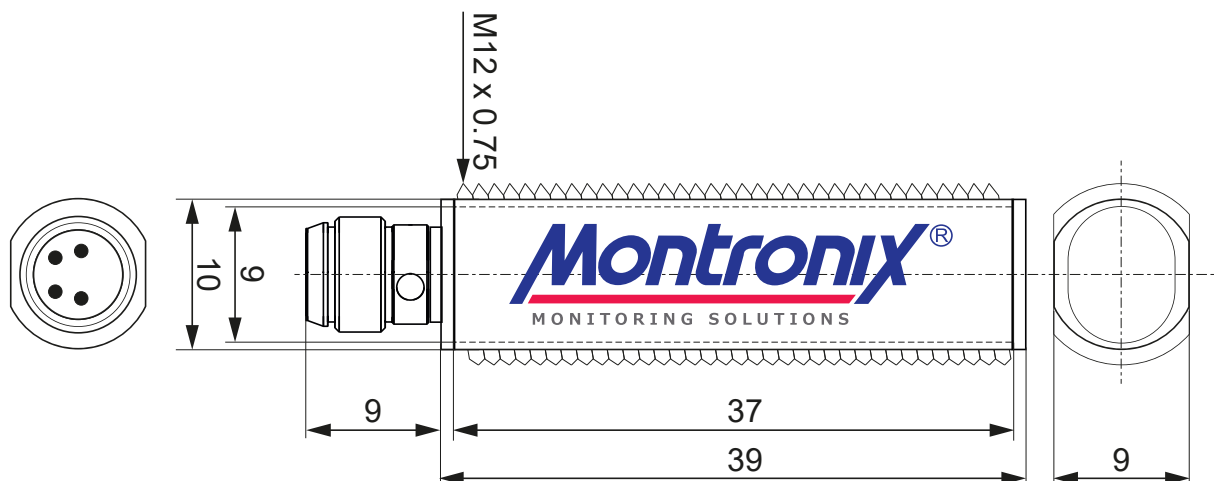


Figura 1: Dimensioni in mm

1.1 Coordinate assiali



Figura 2: Assi sensore

Se possibile, montare il sensore in modo che le coordinate macchina corrispondono a quelle del sensore.

Se possibile, minimizzare l'influenza di altri assi - montare sensore parallelo agli assi della macchina. Si consiglia l'uso di una bolla.